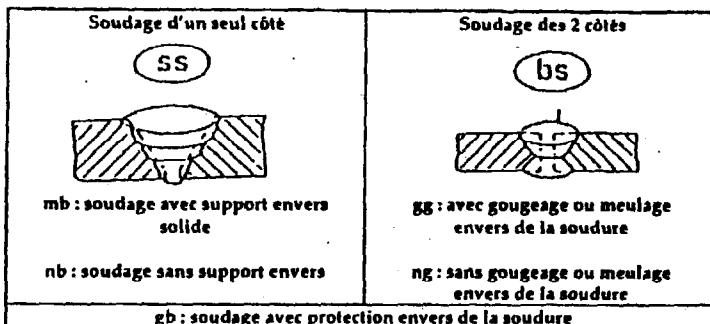


## NORME EUROPEENNE EN 287



### DOMAINE DE VALIDITE EN FONCTION DU TYPE ET DU MODE D'ASSEMBLAGE BOUT A BOUT

ASSEMBLAGE EFFECTUE LORS DE L'EPREUVE DE QUALIFICATION			Domaine de validité de la qualification du soudeur									
			Assemblage bout à bout de têtes					Assemblage bout à bout de tubes				
			Soudage d'un seul côté		Soudage des deux côtés		Soudage d'un seul côté		Soudage des deux côtés		Soudage d'un seul côté	
Assemblage bout à bout de têtes	Soudage d'un seul côté	avec support envers mb	*	-	*	-	*	0)	0)	0)	0)	-
	Soudage d'un seul côté	sans support envers nb	*	-	*	-	*	0)	0)	0)	0)	-
	Soudage des deux côtés bs	avec gougeage gg	*	*	*	*	*	0)	0)	0)	0)	-
	Soudage des deux côtés bs	sans gougeage ng	*	*	*	*	*	0)	0)	0)	0)	-
Assemblage bout à bout de tubes	Soudage d'un seul côté	avec support envers mb	*	-	*	*	*	*	*	*	*	*
	Soudage d'un seul côté	sans support envers nb	*	-	*	*	*	*	*	*	*	*
	Soudage des deux côtés bs	avec gougeage gg	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Soudage des deux côtés bs	sans gougeage ng	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

(1) Voir 6.3 b) et 6.3 c)  
 Legende : \* indique le type et le mode d'assemblage qualifié par l'épreuve de qualification  
 - indique un type et le mode d'assemblage pour lesquels le soudeur est également qualifié.  
 - indique un type et le mode d'assemblage pour lesquels le soudeur n'est pas qualifié.

### GROUPES DE MATERIAUX

- W 01 : aciers non alliés (C + Mn)  
aciers faiblement alliés  
aciers à grains fins ( $Re < 355 \text{ N/mm}^2$ )
- W 02 : aciers résistants au fluage (Cr + Mo) et (Cr + Mo + V)
- W 03 : aciers de construction à grains fins ( $Re > 355 \text{ N/mm}^2$ )  
(normalisés, trempés, revenus)  
aciers à traitements thermomécaniques  
aciers à 2 et 5 % Ni (conditions de soudage similaires)
- W 04 : aciers ferritiques et martensitiques (12 à 20 % Cr)
- W 11 : aciers inoxydables  
austénitiques (Cr Ni)  
austénô-ferritiques

### DOMAINE DE VALIDITE EN FONCTION DU MATERIAU DE BASE

Groupe de matériau utilisé pour réaliser l'assemblage de qualification	Domaine de validité de la qualification du soudeur			
	W01	W02	W03	W04
W01	-	-	-	-
W02	*	*	-	-
W03	*	*	*	-
W04	*	*	-	*
W11	x1)	x1)	x1)	x1)

Domaine de validité limité à l'utilisation de matériaux d'apport relevant du groupe W11.

Legende : \* indique le groupe de matériau qualifié par l'épreuve de qualification.

x indique un groupe de matériau pour lequel le soudeur est également qualifié.  
 - indique un groupe de matériau pour lequel le soudeur n'est pas qualifié.

NOTICE : Ce tableau n'est valable que si les matériaux de base indiqués par \* et les matériaux d'apport utilisés sont du même groupe.

Groupe du matériau utilisé pour réaliser l'assemblage de qualification	Domaine de validité de la qualification du soudeur			
	W02	W03	W04	W11
W02	Assemblage soudé W02 avec W01 1)			
W03	Assemblage soudé W02 avec W01 1)	Assemblage soudé W03 avec W01 1)	Assemblage soudé W03 avec W02 1)	Assemblage soudé W02 avec W01 1)
W04	Assemblage soudé W04 avec W01 1)	Assemblage soudé W04 avec W02 1)	Assemblage soudé W04 avec W01 1)	Assemblage soudé W11 avec W01 2)
W11	Assemblage soudé W11 avec W02 2)	Assemblage soudé W11 avec W02 2)	Assemblage soudé W11 avec W02 2)	Assemblage soudé W11 avec W02 2)

1) Le domaine de validité ne sera valable que si le soudage de l'assemblage mère est réalisé avec un matériau d'apport relevant de l'un des 2 groupes de matériaux constitutifs de l'assemblage.

2) Les matériaux du groupe W11 peuvent être assemblés à tous les matériaux des groupes W01 à W04 sous réserve que le matériau d'apport relève du groupe W11.

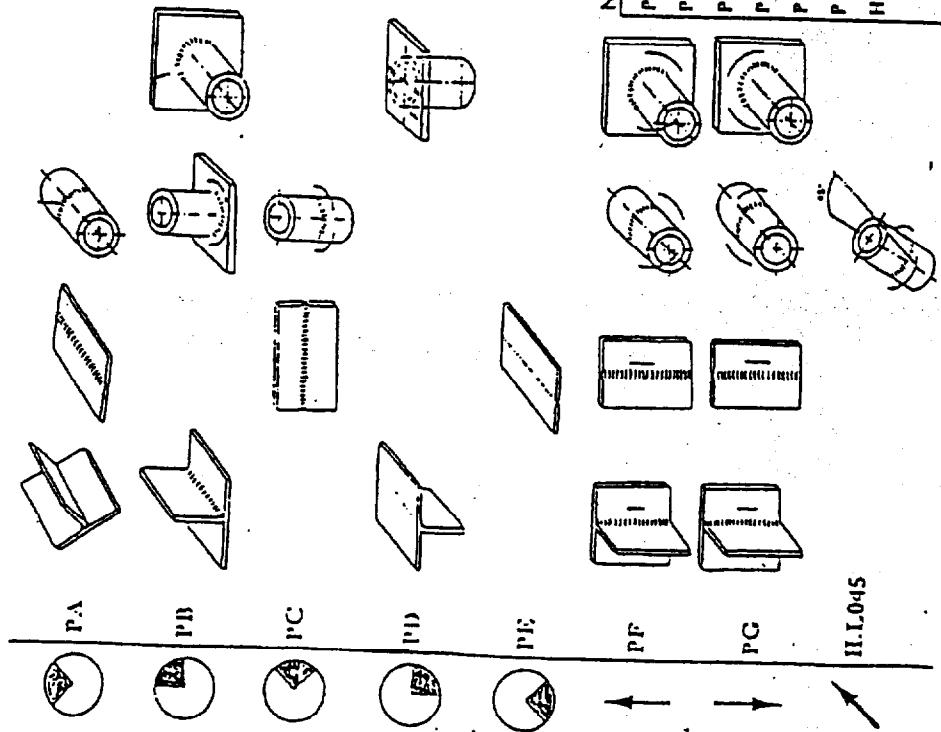
# NUMEROTATION DES PROCEDES DE SOUDAGE

I.S.O. 4063 -1990

<p><b>0 Soudage par l'arc</b></p> <p>1 Soudage discutique à l'arc; soudage à l'arc</p> <p>101 Soudage à l'arc avec électrode huilée</p> <p>11 Soudage à l'arc avec électrode fusible sans protection gazeuse</p> <p>111 Soudage à l'arc avec électrode enrobée</p> <p>112 Soudage à l'arc par gravité avec électrode enrobée; soudage à l'arc par gravité</p> <p>113 Soudage à l'arc avec fil nu</p> <p>114 Soudage à l'arc avec fil fourré; soudage avec fil fourré</p> <p>115 Soudage à l'arc avec fil enrobé</p> <p>116 Soudage avec électrode couchée</p> <p>12 Soudage à l'arc sous flux en poudre; soudage à l'arc sous flux; soudage à l'arc submergé /B/</p> <p>121 Soudage à l'arc sous flux en poudre avec fil-electrode; soudage à l'arc submergé avec fil-electrode /B/</p> <p>122 Soudage à l'arc sous flux en poudre avec électrode en bandes; soudage à l'arc submergé avec électrode en bandes /B/</p> <p>123 Soudage à l'arc sous protection gazeuse avec fil-electrode fusible</p> <p>131 Soudage MIG; soudage à l'arc sous protection de gaz inert avec fil-electrode fusible</p> <p>135 Soudage MAG; soudage à l'arc sous protection de gaz actif avec fil-electrode fusible</p> <p>136 Soudage à l'arc sous protection de gaz actif avec fil-electrode fourré fusible</p> <p>137 Soudage à l'arc sous protection de gaz inert avec fil-electrode fourré fusible</p> <p>14 Soudage sous protection gazeuse avec électrode céramique</p> <p>141 Soudage TIG; soudage à l'arc en atmosphère inerte avec électrode de tungstène</p> <p>149 Soudage à l'hydrogène atomique</p>	<p>16 Soudage au plasma; soudage plasma</p> <p>161 Soudage au plasma MIG</p> <p>18 Autres procédés de soudage à l'arc</p> <p>181 Soudage à l'arc avec électrode de carbone</p> <p>185 Soudage à l'arc tournant</p> <p><b>2 Soudage par résistance</b></p> <p>21 Soudage par points (par résistance)</p> <p>22 Soudage à la mollette; soudage au gelat /B/</p> <p>221 Soudage à la mollette par réchauffement; soudage au gelat par réchauffement /B/</p> <p>222 Soudage à la mollette par écrasement</p> <p>225 Soudage à la mollette avec feuillard; soudage au gelat avec feuillard /B/</p> <p>23 Soudage par brossages</p> <p>24 Soudage par dénudage</p> <p>26 Soudage en bout par résistance pure</p> <p>29 Autres procédés de soudage par résistance</p> <p>291 Soudage par résistance à haute fréquence; soudage par résistance HF</p> <p><b>3 Soudage aux gaz</b></p> <p>31 Soudage oxygène</p> <p>311 Soudage oxyacétynique</p> <p>312 Soudage oxypropane</p> <p>313 Soudage oxyhydrique</p> <p>32 Soudage aérogaz</p> <p>321 Soudage aérodéthylique</p> <p>322 Soudage aéropropane</p> <p><b>4 Soudage par pression</b></p> <p>41 Soudage par ultrasons</p> <p>42 Soudage par friction</p> <p>43 Soudage par fargeage</p> <p>44 Soudage par haute énergie mécanique</p> <p>441 Soudage par explosion</p> <p>45 Soudage par diffusion</p> <p>47 Soudage aux gaz par pression</p> <p>48 Soudage à froid par pression</p> <p><b>7 Autres procédés de soudage</b></p> <p>71 Soudage aluminothermique; soudage par aluminothermie</p> <p>72 Soudage sous lotier; soudage diélectrolog /B/</p> <p>72 Soudage vertical en mélange entre gaz de protection; soudage électrogaz /B/</p> <p>74 Soudage par induction</p> <p>76 Soudage par rayonnement lumineux</p> <p>751 Soudage au laser</p> <p>752 Soudage par image d'arc</p> <p>753 Soudage par infrarouge</p> <p>76 Soudage par faisceau d'électrons</p> <p>77 Soudage par percussion</p> <p>78 Soudage des gouttons</p> <p>781 Soudage à l'arc des gouttons</p> <p>782 Soudage par résistance des gouttons</p> <p><b>9 Brassage fort, brossage tendre et soudobrossage</b></p> <p>91 Brassage fort</p> <p>911 Brassage fort par infrarouge</p> <p>912 Brassage fort aux gaz</p> <p>913 Brassage fort au four</p> <p>914 Brassage fort au tampon</p> <p>915 Brassage fort au bain de sel</p> <p>916 Brassage fort par induction</p> <p>917 Brassage fort par ultrasons</p> <p>918 Brassage fort par résistance</p> <p>919 Brassage fort par diffusion</p> <p>923 Brassage fort par friction</p> <p>924 Brassage fort sous vide</p> <p>93 Autres procédés de brassage fort</p> <p>94 Brassage tendre</p> <p>941 Brassage tendre par ultrasons</p> <p>942 Brassage tendre aux gaz</p> <p>943 Brassage tendre au four</p> <p>944 Brassage tendre au venep</p> <p>945 Brassage tendre au bain de sel</p> <p>946 Brassage tendre par induction</p> <p>947 Brassage tendre par ultrasons</p> <p>948 Brassage tendre par résistance</p> <p>949 Brassage tendre par diffusion</p> <p>951 Brassage tendre à la vague</p> <p>952 Brassage tendre au feu</p> <p>953 Brassage tendre avec abrasion</p> <p>954 Brassage tendre sous vide</p> <p>956 Brassage tendre à la traine</p> <p>96 Autres procédés de brassage tendre</p> <p>97 Soudobrossage</p> <p>971 Soudobrossage aux gaz</p> <p>972 Soudobrossage à l'arc</p>
--	--

NORME EUROPÉENNE EN 287


POSITIONS DE SOUDAGE



NORME EUROPÉENNE EN 287

TYPES D'ASSEMBLAGES

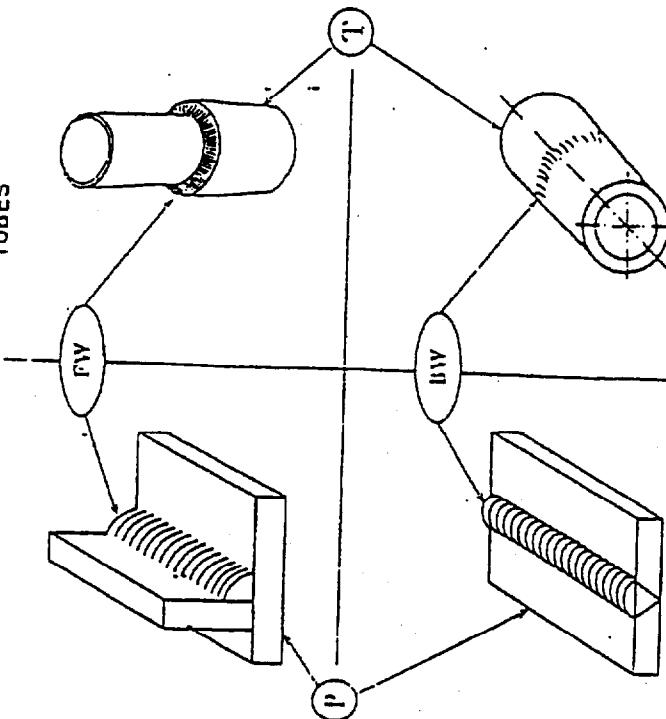TOLES



Sur îlots	:	P
Sur tubes	:	T
Bout à bout	:	BW
En angle	:	FW

nn = sans produit d'apport  
wn = avec produit d'apport

# REPRESENTATION SYMBOLIQUE DES SOUDURES

I.S.O 2553 -1990

Exemples d'emploi de symboles élémentaires

N°	Désignation Symbolique Numéro ordre du tableau 1	Illustration	Représentation	Symbolisation
1	Soudure sur bord raide			
2	Soudure sur bord droit			
3	Soudure en V			
4	Soudure en V doublé			
5	Soudure en U			
6	Soudure en U doublé			

# REPRESENTATION SYMBOLIQUE DES SOUDURES

Exemples d'emploi de symboles élémentaires

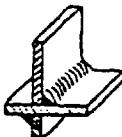
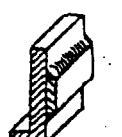
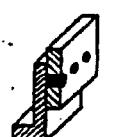
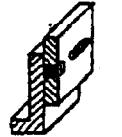
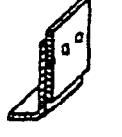
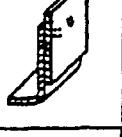
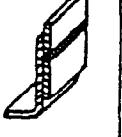
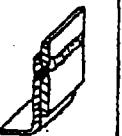
I.S.O 2553 -1990

N°	Désignation Symbole Numéro rapport du tableau 1	Illustration	Référence	Symbole
10	Soudure en demi V			
11	Soudure en Y			
12	Soudure en demi Y			
13				
14	Soudure en U			
15	Soudure en demi U			
16				
17	Soudure d'angle			
18				

# représentation symbolique des soudures

L.S.O 2553 -1990

## Exemples d'emploi de symboles élémentaires

No	Désignation Symbol Numéro référence du tableau I	Illustration	Représentation	Symérisation	
14			  	 	 
15	Soudure d'angle		  	 	 
21			  	 	 
22	Soudure en étoiles		  	 	 
23			  	 	 
24	Soudure par points		  	 	 
25			  	 	 
26	Soudure en ligne continue		  	 	 
27			  	 	 
28	Soudure en ligne continue avec recouvre- ment		  	 	 
29			  	 	 